

春江花月北区-水电暖验收报告



1，厨房西侧墙面出水口与插座水平，且距离较近，存在安全隐患，应电在上，水在下。



2，空调电源地线应使用4平规格，实际使用2.5平规格。



3，强电箱总开关未安装漏电保护器



4，确认插座高度，后期电视柜是否能完全遮挡。



5，厨房东墙两个插座未水平，左高右低。



6，热水器与等位端子盒未连接，此项是为安全考虑，非必须。



7，房间内多处全覆盖线路，竣工后，无法判断管线的定位，后期安装打孔，有击穿的可能性，缺少水电竣工定位图。